


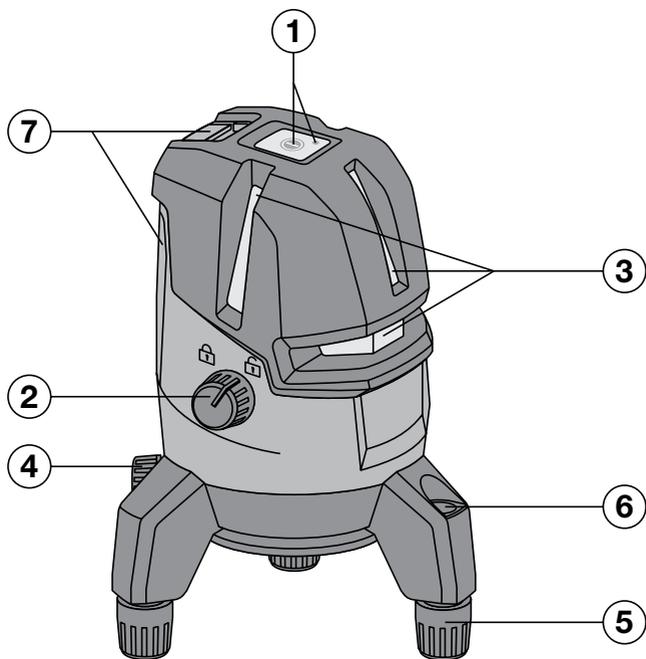
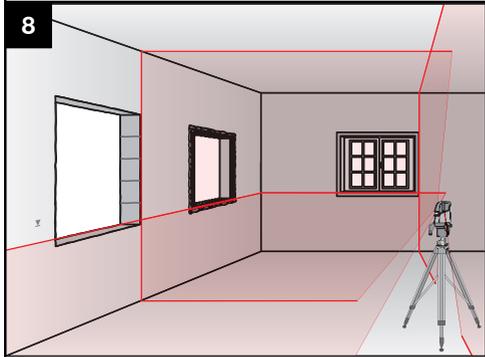
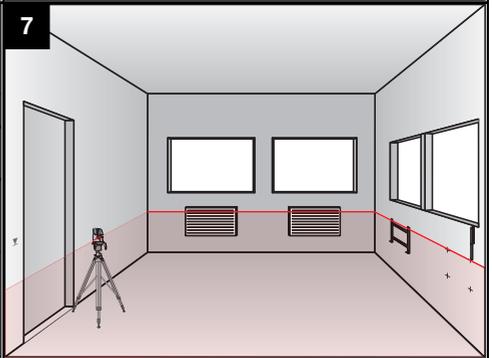
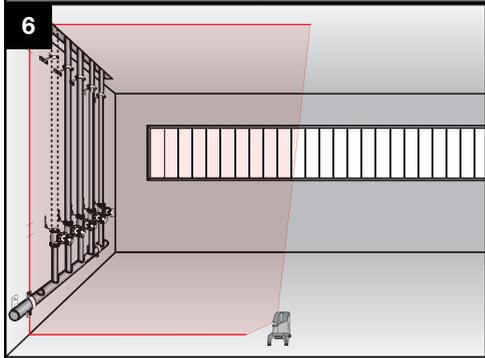
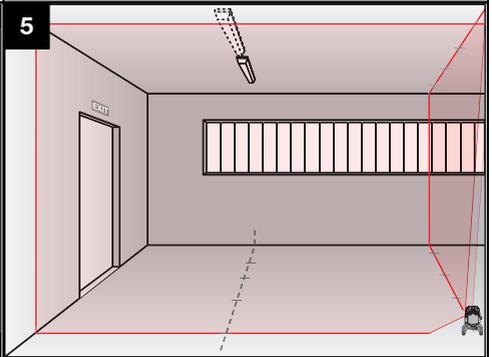



<b>Bedienungsanleitung</b>	<b>de</b>
<b>Operating instructions</b>	<b>en</b>
<b>Mode d'emploi</b>	<b>fr</b>
<b>Istruzioni d'uso</b>	<b>it</b>
<b>Manual de instrucciones</b>	<b>es</b>
<b>Manual de instruções</b>	<b>pt</b>
<b>Gebruiksaanwijzing</b>	<b>nl</b>
<b>Brugsanvisning</b>	<b>da</b>
<b>Bruksanvisning</b>	<b>sv</b>
<b>Bruksanvisning</b>	<b>no</b>
<b>Käyttöohje</b>	<b>fi</b>
<b>Οδηγίες χρήσεως</b>	<b>el</b>
<b>Használati utasítás</b>	<b>hu</b>
<b>Instrukcja obsługi</b>	<b>pl</b>
<b>Инструкция по эксплуатации</b>	<b>ru</b>
<b>Návod k obsluze</b>	<b>cs</b>
<b>Návod na obsluhu</b>	<b>sk</b>
<b>Upute za uporabu</b>	<b>hr</b>
<b>Navodila za uporabo</b>	<b>sl</b>
<b>Ръководство за обслужване</b>	<b>bg</b>
<b>Instrucțiuni de utilizare</b>	<b>ro</b>
<b>Kullanma Talimatı</b>	<b>tr</b>
<b>دليل الاستعمال</b>	<b>ar</b>
<b>Lietošanas pamācība</b>	<b>lv</b>
<b>Instrukcija</b>	<b>lt</b>
<b>Kasutusjuhend</b>	<b>et</b>
<b>Інструкція з експлуатації</b>	<b>uk</b>
<b>Пайдалану бойынша басшылық</b>	<b>kk</b>

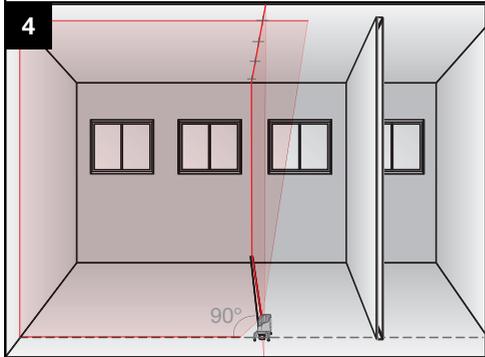

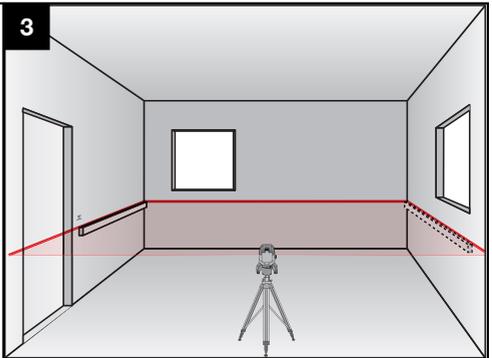






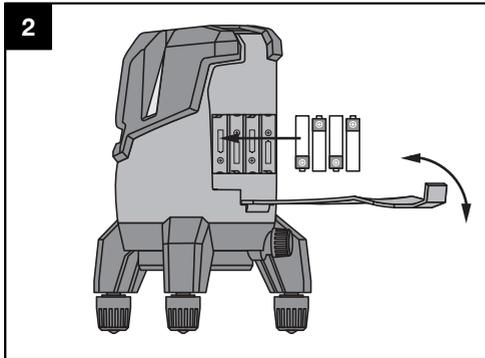



9

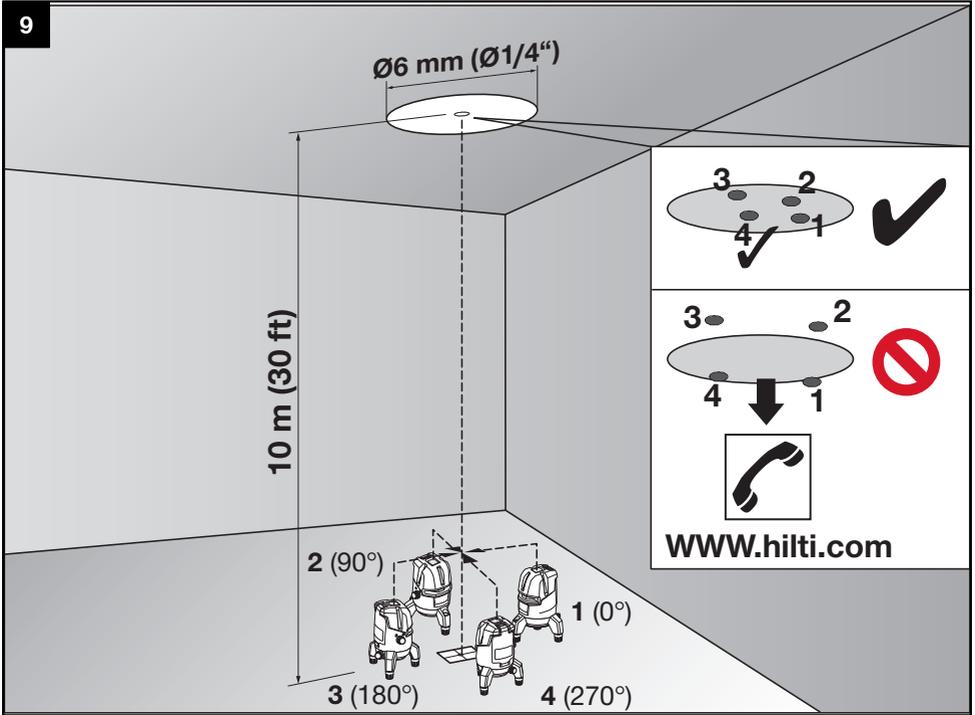

10

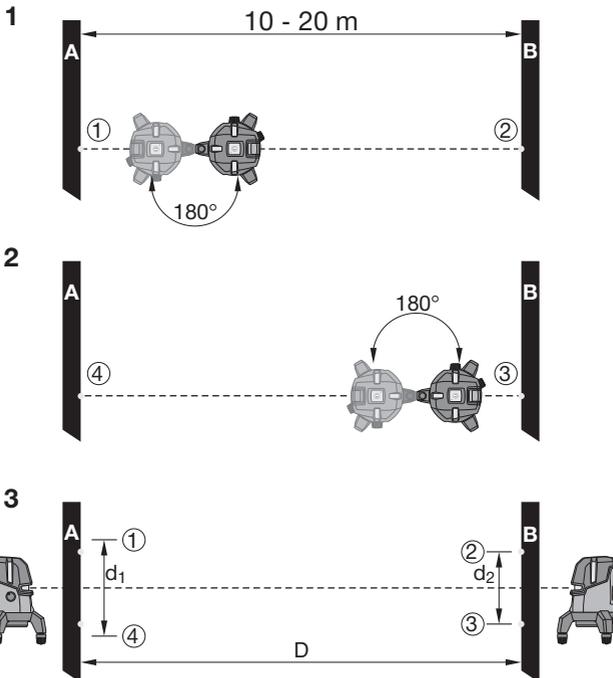

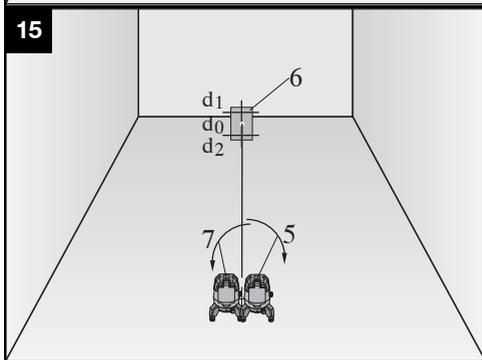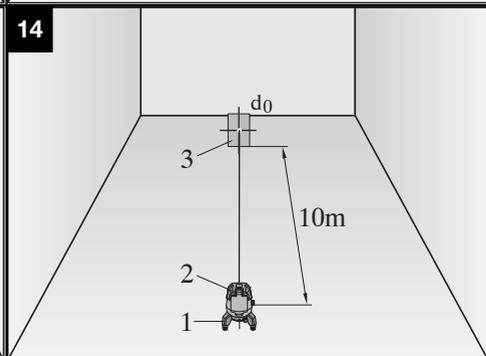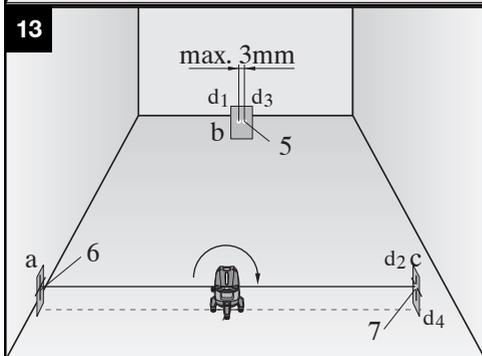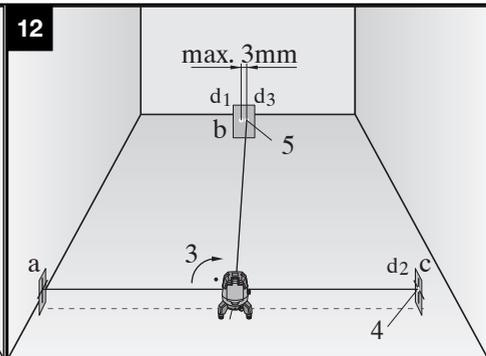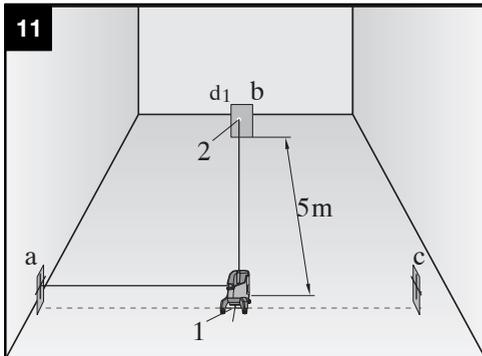

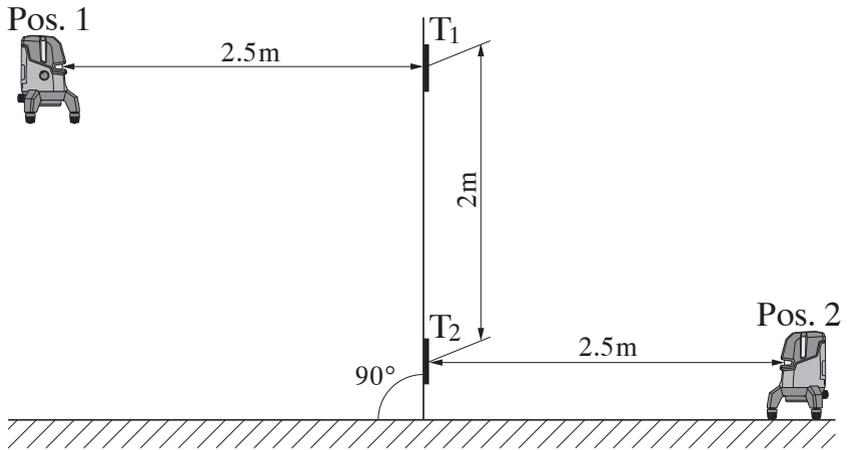

## Láser de línea múltiple PM 4-M

**Lea detenidamente el manual de instrucciones antes de la puesta en servicio.**

**Conserve el manual de instrucciones siempre cerca de la herramienta.**

**En caso de traspaso a terceros, la herramienta siempre se debe entregar junto con el manual de instrucciones.**

ES

Índice	Página
1 Indicaciones generales	42
2 Descripción	43
3 Accesorios	44
4 Datos técnicos	45
5 Indicaciones de seguridad	45
6 Puesta en servicio	47
7 Manejo	47
8 Cuidado y mantenimiento	49
9 Localización de averías	50
10 Reciclaje	50
11 Garantía del fabricante de las herramientas	51
12 Indicación FFC (válida en EE. UU.)	51
13 Declaración de conformidad CE (original)	52

❶ Los números hacen referencia a las ilustraciones. Las ilustraciones se encuentran al principio del manual de instrucciones.

En este manual de instrucciones, «la herramienta» se refiere siempre al láser de línea múltiple PM 4-M.

**Componentes de la herramienta, elementos de manejo y de indicación ❶**

- ❶ Tecla de encendido/apagado con diodo de iluminación
- ❷ Botón giratorio para el mecanismo de bloqueo del péndulo
- ❸ Cristal del orificio de salida del láser
- ❹ Ajuste de precisión de la plataforma rotacional
- ❺ Base ajustable
- ❻ Nivel esférico
- ❼ Compartimento para pilas

## 1 Indicaciones generales

### 1.1 Señales de peligro y su significado

#### PELIGRO

Término utilizado para un peligro inminente que puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.

#### ADVERTENCIA

Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

#### PRECAUCIÓN

Término utilizado para una posible situación peligrosa que puede ocasionar lesiones o daños materiales leves.

#### INDICACIÓN

Término utilizado para indicaciones de uso y demás información de interés.

### 1.2 Explicación de los pictogramas y otras indicaciones

#### Símbolos de advertencia



Advertencia de peligro en general

#### Señales prescriptivas



Leer el manual de instrucciones antes del uso

## Símbolos



No desechar las herramientas y las pilas a los contenedores normales de basura.

## En la herramienta



No exponer al efecto de la radiación. Placa de advertencia de radiación láser para EE. UU. conforme a CFR 21 § 1040 (FDA).

## En la herramienta



Radiación láser. No mirar al haz de luz. Clase de láser 2. Placas de advertencia de radiación láser conforme a IEC 60825-1/EN 60825-1:2007

## Ubicación de los datos identificativos de la herramienta.

La denominación del modelo y la identificación de serie aparecen indicadas en la placa de identificación de la herramienta. Anote estos datos en el manual de instrucciones e indíquelos siempre que consulte a nuestros representantes o al Departamento de Servicio Técnico.

Modelo: \_\_\_\_\_

Generación: 01 \_\_\_\_\_

N.º de serie: \_\_\_\_\_

es

## 2 Descripción

### 2.1 Uso conforme a las prescripciones

El PM 4-M es un láser de línea múltiple de autonivelado con el cual una persona sola puede aplomar, transferir ángulos de 90°, nivelar en horizontal y llevar a cabo procesos de orientación rápidamente. La herramienta dispone de tres líneas (una horizontal y dos verticales), un punto de referencia debajo y cuatro puntos de intersección (delante, arriba, izquierda y derecha) con un alcance de aprox. 10 m. El alcance depende de la luminosidad del entorno.

Esta herramienta está diseñada para utilizarse principalmente en interiores y no sustituye a un láser rotatorio.

Para su utilización en el exterior, asegúrese de que se cumplen las mismas condiciones que en espacios interiores.

Aplicaciones posibles:

Marcación de la posición de tabiques (en ángulo recto y en plano vertical).

Comprobación y transposición de ángulos rectos.

Alineación de componentes de equipos/instalaciones y otros elementos de estructura en tres ejes.

Transferencia al techo de los puntos marcados en el suelo.

Las líneas láser pueden activarse por separado (solo verticales u horizontales) o juntas. El péndulo de la nivelación automática se bloquea para el uso con ángulo de inclinación.

Siga las indicaciones relativas al manejo, cuidado y mantenimiento que se describen en el manual de instrucciones.

No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.

A fin de evitar el riesgo de lesiones, utilice exclusivamente accesorios y herramientas originales de Hilti.

La utilización de la herramienta y sus dispositivos auxiliares puede conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los que están destinados.

### 2.2 Características

El PM 4-M puede autonivelarse en todas las direcciones con un margen de aprox. 4°. Si esto no basta, se puede nivelar mediante la base ajustable y el nivel esférico.

El intervalo de autonivelación es de aprox. 3 segundos.

El láser de línea múltiple emite la señal de aviso «Fuera de la zona de nivelación» cuando se rebasa la zona de nivelación (los rayos láser parpadean).

El PM 4-M destaca por su control ligero, su manejo sencillo y su robusta carcasa de plástico.

La herramienta puede utilizarse con el receptor de láser PMA 31.

En el modo normal, la herramienta se apaga transcurrida 1 hora. El modo de marcha continua puede activarse manteniendo la tecla de encendido/apagado pulsada durante cuatro segundos.

## 2.3 Suministro del láser de línea múltiple en maletín

- 1 Láser de línea múltiple
- 1 Adaptador de trípode
- 4 Pilas
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Certificado del fabricante

## 2.4 Mensajes de servicio

Diodo de iluminación	El diodo de iluminación no se enciende.	La herramienta está desconectada.
	El diodo de iluminación no se enciende.	Las pilas están agotadas.
	El diodo de iluminación no se enciende.	Las pilas no están colocadas correctamente.
	El diodo de iluminación está encendido de forma permanente.	El rayo láser está conectado. La herramienta está en funcionamiento.
	El diodo de iluminación parpadea dos veces cada 10 segundos (péndulo no bloqueado) o cada 2 segundos (péndulo bloqueado).	Las pilas se están agotando.
	El diodo de iluminación parpadea.	La herramienta está desconectada, pero el péndulo no está bloqueado.
Rayo láser	El rayo láser parpadea dos veces cada 10 segundos (péndulo no bloqueado) o cada 2 segundos (péndulo bloqueado).	Las pilas se están agotando.
	El rayo láser parpadea cinco veces y después permanece encendido continuamente.	La desconexión automática se ha desactivado.
	El rayo láser parpadea con más frecuencia.	La herramienta no puede autonivelarse (fuera de la zona de nivelación).
	El rayo láser parpadea cada 2 segundos.	Modo de funcionamiento «línea inclinada». El péndulo está bloqueado, de modo que las líneas no están niveladas.

## 3 Accesorios

Denominación	Abreviatura	Descripción
Trípode	PMA 20	
Diana	PMA 54/55	
Diana	PRA 50/51	
Receptor láser	PMA 31	

Denominación	Abreviatura	Descripción
Maletín Hilti		
Gafas para visión láser	PUA 60	Estas no son unas gafas protectoras para láser, por lo que no protegen los ojos de la radiación láser. Las gafas no deben utilizarse cuando se esté circulando por lugares públicos debido a las limitaciones que se producen en la visión del color. Solo deben utilizarse para trabajar con el PM 4-M.

## 4 Datos técnicos

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas.

Alcance de las líneas y del punto de intersección	Sin receptor láser: 10 m (33 ft) Con receptor láser: 50 m (164 ft)
Precisión <sup>1</sup>	±2 mm a 10 m (±0.08 in a 33 ft)
Intervalo de autonivelación	3 s
Clase de láser	Clase 2, visible, 635 nm, ±10 nm (EN 60825-3:2007 / IEC 60825 - 3:2007); clase II (CFR 21 §1040 (FDA))
Grosor de la línea	Distancia 5 m: < 2,2 mm
Zona de nivelación	±4° (de media)
Desconexión automática	Se activa después de: 1 h
Indicador del estado de funcionamiento	LED y rayos láser
Alimentación de corriente	Pilas AA, Pilas alcalinas de manganeso: 4
Tiempo de funcionamiento (con todas las líneas activas)	Pila alcalina de manganeso 2.500 mAh, Temperatura +24 °C (72 °F): 7 h (de media)
Temperatura de funcionamiento	Mín. -10 °C / Máx. +50 °C (+14 hasta 122 °F)
Temperatura de almacenamiento	Mín. -25 °C / Máx. +63 °C (-13 hasta 145 °F)
Protección contra polvo y salpicaduras de agua (excepto el compartimento para pilas)	IP 54 según IEC 60529
Rosca del trípode (adaptador del trípode)	BSW 5/8"UNC1/4"
Peso	Pilas incluidas: 990 g (2.18 lb)
Dimensiones	124 x 124 x 187 mm (4 7/8 x 4 7/8 x 7 3/8 in)

<sup>1</sup> Algunas circunstancias como las fluctuaciones de temperatura, presencia de humedad, golpes, caídas, etc., pueden perjudicar la precisión de la herramienta. Si no se indica lo contrario, la herramienta ha sido ajustada y calibrada atendiendo a unas condiciones del entorno estándar (MIL-STD-810F).

## 5 Indicaciones de seguridad

**ADVERTENCIA:** Lea todas las instrucciones e indicaciones de seguridad. Si no se respetan, pueden producirse descargas eléctricas, incendios o lesiones graves. Conserve todas las instrucciones e indicaciones de seguridad para futuras consultas.

### 5.1 Medidas de seguridad generales

a) Compruebe la precisión de la herramienta antes de utilizarla o realizar mediciones.

- b) La herramienta y sus dispositivos auxiliares pueden conllevar riesgos para el usuario en caso de manejarse de forma inadecuada por personal no cualificado o utilizarse para usos diferentes a los previstos.
- c) Para evitar lesiones, utilice exclusivamente accesorios y complementos originales Hilti.
- d) Permanezca atento, preste atención durante el trabajo y utilice la herramienta con prudencia.

- No utilice la herramienta eléctrica si está cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos. Un momento de descuido al utilizar la herramienta podría conllevar serias lesiones.
- e) **No está permitido efectuar manipulaciones o modificaciones en la herramienta.**
  - f) **Observe las indicaciones sobre funcionamiento, cuidado y mantenimiento que se describen en el manual de instrucciones.**
  - g) **No anule ninguno de los dispositivos de seguridad ni quite ninguna de las placas de indicación y de advertencia.**
  - h) **Cuando esté utilizando la herramienta, evite que los niños u otras personas se acerquen.**
  - i) **Observe las condiciones ambientales. No exponga la herramienta a las precipitaciones ni la utilice en un entorno húmedo o mojado. No utilice la herramienta en lugares donde exista peligro de incendio o explosión.**
  - j) **Cuide sus herramientas adecuadamente. Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Encargue la reparación de las piezas defectuosas antes de usar la herramienta. Muchos accidentes son consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta.**
  - k) **Cuide sus herramientas adecuadamente. Compruebe si las piezas móviles de la herramienta funcionan correctamente y sin atascarse, y si existen piezas rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta. Encargue la reparación de las piezas defectuosas antes de usar la herramienta. Muchos accidentes son consecuencia de un mantenimiento inadecuado de la herramienta.**
  - l) **Solicite que un profesional lleve a cabo la reparación de su herramienta eléctrica y que utilice exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.**
  - m) **Compruebe la precisión de la herramienta después de sufrir una caída u otros impactos mecánicos.**
  - n) **Si la herramienta pasa de estar sometida a un frío intenso a un entorno más cálido o viceversa, aclimátela antes de empezar a utilizarla.**
  - o) **Si utiliza adaptadores o accesorios, asegúrese de que la herramienta esté bien fijada.**
  - p) **Para evitar errores de medición, mantenga limpio el cristal del orificio de salida del láser.**
  - q) **Si bien la herramienta está diseñada para un uso en condiciones duras de trabajo, como lugares de construcción, debe tratarla con sumo cuidado, al igual que las demás herramientas ópticas y eléctricas (prismáticos, gafas, cámara fotográfica, etc.).**
  - r) **Aunque la herramienta está protegida contra la humedad, séquela con un paño antes de introducirla en el contenedor de transporte.**

- s) **Compruebe la precisión varias veces durante su aplicación.**

## 5.2 Organización correcta del lugar de trabajo

- a) **Asegure la posición del medidor láser y compruebe que el rayo no está orientado hacia Ud. u otras personas al colocar la herramienta.**
- b) **Durante el trabajo con los conductores, procure no adoptar posturas forzadas. Procure que la postura sea estable y manténgase siempre en equilibrio.**
- c) **Las mediciones a través de cristales u otros objetos pueden alterar el resultado de la medición.**
- d) **Asegúrese de que la herramienta descansa sobre una base lisa y estable (exenta de vibraciones).**
- e) **Utilice la herramienta solo dentro de los límites de aplicación definidos.**
- f) **Si se utilizan varios láseres en la zona de trabajo, asegúrese de que los rayos de su herramienta no se confundan con los demás rayos.**
- g) **Los imanes pueden alterar la precisión; por este motivo no debe haber imanes cerca. Con el adaptador universal de Hilti no se producen alteraciones.**
- h) **Cuando se trabaje con el receptor, este debe mantenerse totalmente perpendicular al rayo.**
- i) **La herramienta no debe situarse cerca de aparatos médicos.**

## 5.3 Compatibilidad electromagnética

Si bien la herramienta cumple los estrictos requisitos de las Directivas pertinentes, Hilti no puede excluir la posibilidad de que la herramienta se vea afectada por una radiación intensa que pudiera ocasionar un funcionamiento inadecuado. En este caso o ante otras irregularidades, deben realizarse mediciones de control. Hilti tampoco puede excluir la posibilidad de que otros aparatos resulten afectados (p. ej., los dispositivos de navegación de los aviones).

## 5.4 Clasificación de láser para herramientas de la clase 2/ class II

En función de la versión adquirida, la herramienta corresponde a la clase de láser 2 conforme a IEC60825-1:2007 / EN60825-1:2007 y a la clase II según CFR 21 § 1040 (FDA). Estas herramientas se pueden utilizar sin ninguna medida de protección adicional. El reflejo de cierre del párpado actúa de protección para los ojos en caso de dirigir la vista hacia el rayo láser de forma breve y casual. No obstante, este reflejo de cierre del párpado puede verse afectado negativamente por la influencia de medicamentos, alcohol o drogas. Al igual que no se debe mirar directamente al sol, tampoco debe mirarse hacia la fuente de luz. No apunte con el rayo láser hacia terceras personas.

## 5.5 Sistema eléctrico

- a) **Aísle o retire las pilas para enviar la herramienta.**
- b) **Para evitar daños medioambientales, recicle la herramienta cumpliendo las Directivas vigentes**

- en su país en esta materia. Póngase en contacto con el fabricante en caso de duda.
- Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
  - No deje que las pilas se sobrecalienten ni las exponga al fuego. Las pilas pueden explotar o liberar sustancias tóxicas.
  - No recargue las pilas.
  - No suelde las pilas a la herramienta.
  - No descargue las pilas mediante cortocircuito, ya que podrían sobrecalentarse y producir ampollas de quemaduras.
  - No abra las pilas ni las exponga a una carga mecánica excesiva.

- No utilice pilas deterioradas.
- No mezcle pilas nuevas con otras usadas. No utilice pilas de varios fabricantes o con denominaciones de modelo diferentes.

### 5.6 Líquidos

El uso inadecuado de la pila/batería puede provocar fugas de líquido. **Evite el contacto con este líquido. En caso de contacto accidental, enjuague el área afectada con abundante agua. En caso de contacto con los ojos, aclárelos con agua abundante y consulte de inmediato a su médico.** El líquido de la batería puede irritar la piel o producir quemaduras.

## 6 Puesta en servicio



### 6.1 Colocación de las pilas

#### PELIGRO

Utilice únicamente pilas nuevas.

- Abra el compartimento para pilas.
- Extraiga las pilas de su embalaje y colóquelas en la herramienta.  
**INDICACIÓN** La herramienta solo debe ponerse en funcionamiento con las pilas recomendadas por Hilti.
- Compruebe que los polos estén orientados correctamente según las indicaciones que aparecen en la parte inferior de la herramienta.
- Cierre el compartimento para pilas. Compruebe que se cierre correctamente.

## 7 Manejo



#### INDICACIÓN

Para conseguir la máxima precisión, proyecte la línea sobre una superficie vertical plana. Coloque la herramienta con una inclinación de 90° respecto a la superficie.

### 7.1 Manejo

#### 7.1.1 Conexión de los rayos láser

- Desbloquee el péndulo.
- Presione la tecla de encendido/apagado una o varias veces hasta seleccionar el modo de funcionamiento deseado.

**INDICACIÓN** La herramienta cambia de un modo de funcionamiento a otro en el orden que se indica más abajo y comienza de nuevo desde el principio siempre que se pulse la tecla de encendido/apagado en menos de 5 segundos.

Líneas láser verticales

Línea láser horizontal

Líneas láser verticales y horizontales

#### 7.1.2 Desconexión de la herramienta/rayos láser

Pulse la tecla de encendido/apagado hasta que se apaguen el rayo láser y el diodo de iluminación.

#### INDICACIÓN

- La herramienta se puede apagar si la tecla de encendido/apagado no se ha accionado en los 5 segundos previos.
- La herramienta se apaga automáticamente tras aprox. 1 hora.

### 7.1.3 Desactivación de la desconexión automática

Mantenga pulsada la tecla de encendido/apagado (aprox. 4 segundos) hasta que el rayo láser parpadee cinco veces a modo de confirmación.

#### INDICACIÓN

La herramienta se apaga cuando se pulsa la tecla de encendido/apagado o se agotan las pilas.

### 7.1.4 Función «línea inclinada»

Bloquee el péndulo.

La herramienta no está nivelada.

El/los rayo(s) láser parpadea(n) en intervalos de 2 segundos.

### 7.1.5 Uso con el receptor láser PMA 31

Consulte el manual de instrucciones del PMA 31 para obtener más información.

**7.2 Ejemplos de aplicación**

**INDICACIÓN**

Las bases ajustables permiten nivelar previamente la herramienta de forma aproximada cuando la superficie de trabajo es muy desigual.

**7.2.1 Transferencia de alturas 3**

**7.2.2 Colocación de perfiles para construcción en seco para la subdivisión de habitaciones 4 5**

**7.2.3 Alineación vertical de tuberías 6**

**7.2.4 Alineación de elementos de calefacción 7**

**7.2.5 Alineación de marcos de puertas y ventanas 8**

**7.3 Comprobación**

**7.3.1 Comprobación del punto de plomada 9**

- Trace una marca en el suelo (una cruz) de una habitación alta (por ejemplo, en el hueco de una escalera de 5-10 m de altura).
- Coloque la herramienta en una superficie plana horizontal.
- Desbloquee el péndulo y encienda la herramienta.
- Coloque la herramienta con el rayo de plomada inferior en el centro de la cruz.
- Marque el punto de intersección superior de las líneas láser en el techo. Para ello, fije antes un papel en el techo.
- Gire la herramienta 90°.

**INDICACIÓN** El rayo de plomada inferior debe quedar en el centro de la cruz.

- Marque el punto de intersección superior de las líneas láser en el techo.
- Repita el proceso con un giro de 180° y 270°.

**INDICACIÓN** Los 4 puntos resultantes delimitan un círculo donde los puntos de intersección de las diagonales d1 (1-3) y d2 (2-4) marcan el punto exacto de plomada.

- Calcule la precisión tal como se describe en el capítulo 7.3.1.1.

**7.3.1.1 Cálculo de la precisión**

$$R = \frac{10}{RH [m]} \times \frac{(d1 + d2) [mm]}{4} \quad (1)$$

$$R = \frac{30}{RH [ft]} \times \frac{(d1 + d2) [inch]}{4} \quad (2)$$

El resultado (R) de la fórmula (RH = altura de la habitación) hace referencia a la precisión en «mm sobre 10 m» (fórmula [1]). Este resultado (R) debe situarse dentro de la especificación para la herramienta: 2 mm sobre 10 m.

**7.3.2 Comprobación de la nivelación del rayo láser horizontal 10**

- Coloque la herramienta sobre una superficie plana horizontal, aprox. a 20 cm de la pared (A), y oriente el rayo láser hacia la pared (A).
- Marque el punto de intersección de las líneas láser con una cruz (1) en la pared (A).
- Gire la herramienta 180° sin utilizar la carcasa rotatoria y marque el punto de intersección de las líneas láser con una cruz (2) en la pared opuesta (B).
- Coloque la herramienta sobre una superficie plana horizontal, aprox. a 20 cm de la pared (B), y oriente el rayo láser hacia la pared (B).
- Marque el punto de intersección de las líneas láser con una cruz (3) en la pared (B).
- Gire la herramienta 180° sin utilizar la carcasa rotatoria y marque el punto de intersección de las líneas láser con una cruz (4) en la pared opuesta (A).
- Mida la distancia d1 entre (1) y (4), y d2 entre (2) y (3).
- Marque el punto central de d1 y d2.

Si los puntos de referencia 1 y 3 se encontraran en distintos lados del punto central, reste d2 de d1.

En caso de que los puntos de referencia 1 y 3 se encuentren al mismo lado del punto central, sume d1 a d2.

- Divida el resultado por el doble de la longitud del espacio.  
El error máximo es de 2 mm.

**7.3.3 Comprobación de la perpendicularidad (horizontal) 11 12 13**

- Coloque la herramienta con el rayo de plomada inferior sobre el centro de la cruz de referencia en el medio de una habitación a una distancia de aprox. 5 m respecto a las paredes, de manera que la línea vertical de la primera diana «a» pase exactamente por el centro de la línea láser vertical.
- Fije una segunda diana «b» o un papel duro más o menos en el centro. Marque el punto de intersección derecho de las líneas láser (d1).
- Gire la herramienta 90° en el sentido horario visto desde arriba. El punto de referencia debe permanecer en el centro de la cruz de referencia, y el punto de intersección izquierdo de las líneas láser debe pasar exactamente por la línea vertical de la diana a.
- Marque el punto de intersección derecho de las líneas láser (d2) en la diana «c».
- Marque el punto central (d3) del punto de intersección delantero de las líneas láser en la diana «b».

**INDICACIÓN** La distancia horizontal entre d1 y d3 no debe superar los 2 mm con una distancia de medición de 5 m.

- Gire la herramienta 180° en el sentido horario visto desde arriba. El punto de referencia debe permanecer en el centro de la cruz de referencia, y el punto de intersección derecho de las líneas láser debe pasar exactamente por la línea vertical de la primera diana «a».

- Después, marque el punto de intersección izquierdo de las líneas láser (d4) en la diana «c».

**INDICACIÓN** La distancia horizontal entre d2 y d4 no debe superar los 2 mm con una distancia de medición de 5 m.

**INDICACIÓN** Si d3 está a la derecha de d1, la suma de las distancias horizontales entre d1-d3 y entre d2-d4 no debe superar los 2 mm con una distancia de medición de 5 m.

**INDICACIÓN** Si d3 está a la izquierda de d1, la diferencia entre las distancias horizontales entre d1-d3 y entre d2-d4 no debe superar los 2 mm con una distancia de medición de 5 m.

### 7.3.4 Comprobación de la precisión de la línea horizontal 14 15

- Coloque la herramienta en el borde de una habitación con una longitud mínima de 10 m.

**INDICACIÓN** La superficie del suelo debe ser lisa y horizontal.

- Conecte todos los rayos láser.
- Fije una diana a una distancia mínima de 10 m respecto a la herramienta, de manera que el punto de intersección delantero de las líneas láser se forme en el centro de la diana (d0) y la línea vertical de la diana pase exactamente por el medio de la línea láser vertical.
- Marque el punto central del rayo de plomada inferior en el suelo con una cruz de referencia.
- Gire la herramienta 45° en el sentido horario visto desde arriba sin utilizar la carcasa rotatoria. El punto de referencia debe quedar en el centro de la cruz de referencia.

- A continuación, marque el punto (d1) en la diana, justo donde la línea láser horizontal se cruza con la línea vertical de la diana.

- Gire ahora la herramienta 90° en sentido antihorario sin utilizar la carcasa rotatoria. El punto de referencia debe quedar en el centro de la cruz de referencia.

- A continuación, marque el punto (d2) en la diana, justo donde la línea láser horizontal se cruza con la línea vertical de la diana.

- Mida las siguientes distancias verticales: d0-d1, d0-d2 y d1-d2.

**INDICACIÓN** La mayor distancia vertical medida no debe superar los 4 mm con una distancia de medición de 10 m.

### 7.3.5 Comprobación de la línea vertical 16

- Coloque la herramienta a una altura de 2 m.
- Encienda la herramienta.
- Posicione la primera diana T1 (vertical) a una distancia de 2,5 m respecto a la herramienta y a la misma altura (2 m), de manera que el rayo láser vertical alcance la diana, y marque esta posición.

- Posicione ahora la segunda diana T2 a una distancia de 2 m por debajo de la primera diana, de manera que el rayo láser vertical alcance la diana, y marque esta posición.

- Marque la posición 2 en el lado opuesto de la estructura de prueba (efecto espejo) sobre la línea láser del suelo a una distancia de 5 m respecto a la herramienta.

- Sítue ahora la herramienta sobre la posición 2 marcada en el suelo. Alinee el rayo láser con respecto a las dianas T1 y T2 de forma que alcance las dianas cerca de la línea central.

- Compruebe la distancia D1 y D2 de cada diana y calcule la diferencia ( $D = D1 - D2$ ).

**INDICACIÓN** Asegúrese de que las dianas se encuentran en paralelo entre sí y en el mismo plano vertical. (Una alineación horizontal puede originar errores en la medición).

Si la diferencia D es superior a 2 mm, la herramienta debe calibrarse en un centro de reparación de Hilti.

## 8 Cuidado y mantenimiento

### 8.1 Limpieza y secado

- Elimine el polvo del cristal soplando.
  - No toque el cristal con los dedos.
  - Para la limpieza, utilice sólo paños limpios y suaves y, en caso necesario, humedézcalos con alcohol puro o con un poco de agua.
- INDICACIÓN** No utilice ninguna otra clase de líquido, ya que podría afectar a las piezas de plástico.
- Observe los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, en especial si se guarda en el habitáculo del vehículo durante el invierno/verano (de -25 °C a +63 °C [de -13 °F a 145 °F]).

### 8.2 Almacenamiento

Desempaquete las herramientas que se hayan mojado. Seque las herramientas, el contenedor de transporte y los accesorios (a una temperatura máxima de 63 °C / 145 °F) y límpielos. No vuelva a empaquetar el equipo hasta que se haya secado completamente; a continuación, guárdelo en un lugar seco.

Lleve a cabo una medición de control antes de su utilización si la herramienta ha estado almacenada o ha sido transportada durante un periodo prolongado.

Si prevé un periodo de inactividad prolongado, extraiga las pilas. La herramienta puede resultar dañada si las pilas tienen fugas.

### 8.3 Transporte

Para el transporte o el envío de su equipo, utilice el maletín de envío Hilti o un embalaje equivalente.

#### PELIGRO

**Envíe siempre la herramienta sin las pilas o el paquete de batería.**

### 8.4 Servicio de calibrado Hilti

Se recomienda encargar una inspección regular de las herramientas al servicio de calibrado de Hilti para que quede garantizada la fiabilidad conforme a las normas y requisitos legales pertinentes.

El servicio de calibrado Hilti puede efectuarse en todo momento; se recomienda, sin embargo, realizarlo como mínimo una vez al año.

Dentro de las directrices del servicio de calibrado, Hilti garantiza que las especificaciones de la herramienta inspeccionada se correspondan con los datos técnicos del manual de instrucciones en el día concreto de la inspección.

Si se observaran divergencias con respecto a los datos del fabricante, se procedería a un reajuste de las herramientas de medición usadas. Una vez realizado el ajuste y la comprobación, en la herramienta se coloca un distintivo de calibrado en el que se certifica que la herramienta funciona conforme a las especificaciones del fabricante.

Los certificados de calibrado son indispensables para empresas que se rigen por la normativa ISO 900X.

Su proveedor de Hilti más cercano atenderá cualquier consulta o duda que pudiera surgirle.

ES

## 9 Localización de averías

Fallo	Posible causa	Solución
No se puede conectar la herramienta.	La pila está vacía.	Cambie la pila.
	Polaridad incorrecta de la pila.	Coloque la pila correctamente.
	El compartimento para pilas no está cerrado.	Cierre el compartimento para pilas.
Algunos rayos láser no funcionan.	Herramienta o tecla de encendido/apagado defectuosas.	Encargue la reparación de la herramienta al servicio técnico de Hilti.
	Fuente láser o control del láser defectuosos.	Encargue la reparación de la herramienta al servicio técnico de Hilti.
La herramienta puede conectarse pero no se visualiza ningún rayo láser.	Fuente láser o control del láser defectuosos.	Encargue la reparación de la herramienta al servicio técnico de Hilti.
	Temperatura demasiado alta o demasiado baja	Deje enfriar o calentar la herramienta
La nivelación automática no funciona.	Herramienta colocada sobre una superficie demasiado inclinada.	Coloque la herramienta en posición horizontal.
	Sensor de inclinación defectuoso.	Encargue la reparación de la herramienta al servicio técnico de Hilti.

## 10 Reciclaje

### ADVERTENCIA

Una eliminación no reglamentaria del equipamiento puede tener las siguientes consecuencias:

si se queman las piezas de plástico se generan gases tóxicos que pueden afectar a las personas.

Si las pilas están dañadas o se calientan en exceso pueden explotar y ocasionar intoxicaciones, incendios, causticaciones o contaminación del medio ambiente.

Si se realiza una evacuación imprudente, el equipo puede caer en manos de personas no autorizadas que hagan un uso inadecuado del mismo. Como consecuencia podrían resultar dañadas terceras personas y el medio ambiente se vería perjudicado.



Gran parte de las herramientas Hilti están fabricadas con materiales reutilizables. La condición para dicha reutilización es una separación de materiales adecuada. En muchos países, Hilti ya dispone de un servicio de recogida de la herramienta usada. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Hilti o con su asesor de ventas.



Solo para países de la Unión Europea

No deseche las herramientas de medición electrónicas junto con los residuos domésticos.

De acuerdo con la Directiva Europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, así como su traslado a la legislación nacional, las herramientas eléctricas usadas se someterán a una recogida selectiva y a una reutilización compatible con el medio ambiente.



Deseche las pilas conforme a la normativa nacional.

es

## 11 Garantía del fabricante de las herramientas

Si tiene alguna consulta acerca de las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su sucursal local de Hilti.

## 12 Indicación FFC (válida en EE. UU.)

### PRECAUCIÓN

Esta herramienta ha cumplido en las pruebas realizadas los valores límite que se estipulan en el apartado 15 de la normativa FFC para herramientas digitales de la clase B. Estos valores límite implican una protección suficiente ante radiaciones por avería en instalaciones situadas en zonas habitadas. Las herramientas de este tipo generan y utilizan altas frecuencias, y pueden, por tanto, emitirlos. Por esta razón pueden provocar anomalías en la recepción radiofónica si no se han instalado y puesto en funcionamiento según las especificaciones correspondientes.

No puede garantizarse la ausencia total de anomalías en instalaciones específicas. En caso de que esta herramienta produzca interferencias en la recepción de radio

o televisión (puede comprobarse desconectando y volviendo a conectar la herramienta), el usuario deberá tomar las siguientes medidas para solventarlas:

Oriente de nuevo o cambie de lugar la antena de recepción.

Aumente la distancia entre la herramienta y el receptor.

Consulte a su proveedor o a un técnico de radio y televisión.

### INDICACIÓN

Las modificaciones o ampliaciones no autorizadas expresamente por Hilti pueden restringir el derecho del usuario a poner la herramienta en funcionamiento.

## 13 Declaración de conformidad CE (original)

Denominación:	Láser de línea múltiple
Denominación del modelo:	PM 4-M
Generación:	01
Año de fabricación:	2012

Garantizamos que este producto cumple las siguientes normas y directrices: Hasta el 19 de abril de 2016: 2004/108/CE, a partir del 20 de abril de 2016: 2014/30/UE, 2011/65/UE, EN ISO 12100.

ES

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100,  
FL-9494 Schaan



**Paolo Luccini**  
Head of BA Quality and Process Management  
Business Area Electric Tools & Accessories  
06/2015



**Edward Przybylowicz**  
Head of BU Measuring Systems

BU Measuring Systems

06/2015

### Documentación técnica de:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH  
Zulassung Elektrowerkzeuge  
Hiltistrasse 6  
86916 Kaufering  
Deutschland



Hilti Corporation

LI-9494 Schaan

Tel.: +423/234 21 11

Fax: +423/234 29 65

[www.hilti.com](http://www.hilti.com)

Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan  
Pos. 1 | 20150923



2049119